



ROTO MARTILLO

2017919



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LISTA DE PARTES

NO	NOMBRE	NO	NOMBRE
1	Tapa Delantera	48	Anillo de Control
2	Eje circular	49	Plato active
3	Marco de Acero	50	Resorte Mariposa
4	Resorte	51	Tuerca de Retención
5	Carcasa del Cilindro	52	Rodamiento
6	Sello de Aceite	53	Cigüeñal
7	Anillo 35	54	Rodamiento
8	Lavador	55	Eje circular 17
9	Rodamiento	56	Lavador
10	Tornillo	57	Hoyo circular 35
11	Lavador Resorte	58	Engrane
12	Lavador Plano	59	Resorte
13	Bola de Acero	60	Llave
14	telefiex	61	Pasador de Cupula
15	Sello de Aceite X	62	Rodamiento
16	o-ring	63	Cobertura de Acero
17	Martillo de Golpe	64	Cobertura Media
18	Bola de Acero	65	Anillo de viento de plomo
19	Cilindro	66	Rodamiento
20	Llave plana	67	Rotor
21	Anillo plástico	68	Estator
22	Estuche Plastico Cilindro	69	Rodamiento
23	Resorte	70	Carcasa Central
24	Engranaje	71	Tornillo
25	Anillo 28*1.6	72	Tapa portaescobillas
26	o-ring	73	Portaescobillas
27	Martillo	74	Escobillas
28	Anillo 47	75	Resorte
29	Rodamiento	76	Tornillo
30	Placa de Aceite	77	Tornillo
31	Pistón	78	o-ring
32	Pasador del Pistón	79	Interruptor
33	Biela	80	Mango
34	Rodamiento	81	Tornillo
35	Montaje de Interruptor	82	Tornillo
36	Tornillo	83	Interruptor
37	Caja de Cambios	84	Condensador
38	Tapa de Aceite	85	Cable Presion
39	o-ring	86	Inductancia
40	Sello de Aceite	87	Manga del Cable
41	Engranaje	88	Enchufe y Cable
42	Lavador de Ajuste	89	Tornillo T
43	Rodamiento	90	Soporte
44	Lavador de Ajuste	91	Soporte U
45	Engranaje	92	Aro
46	Bola de Acero	93	Mango para Mano
47	Placa Fija		

DIAGRAMA DE PARTES

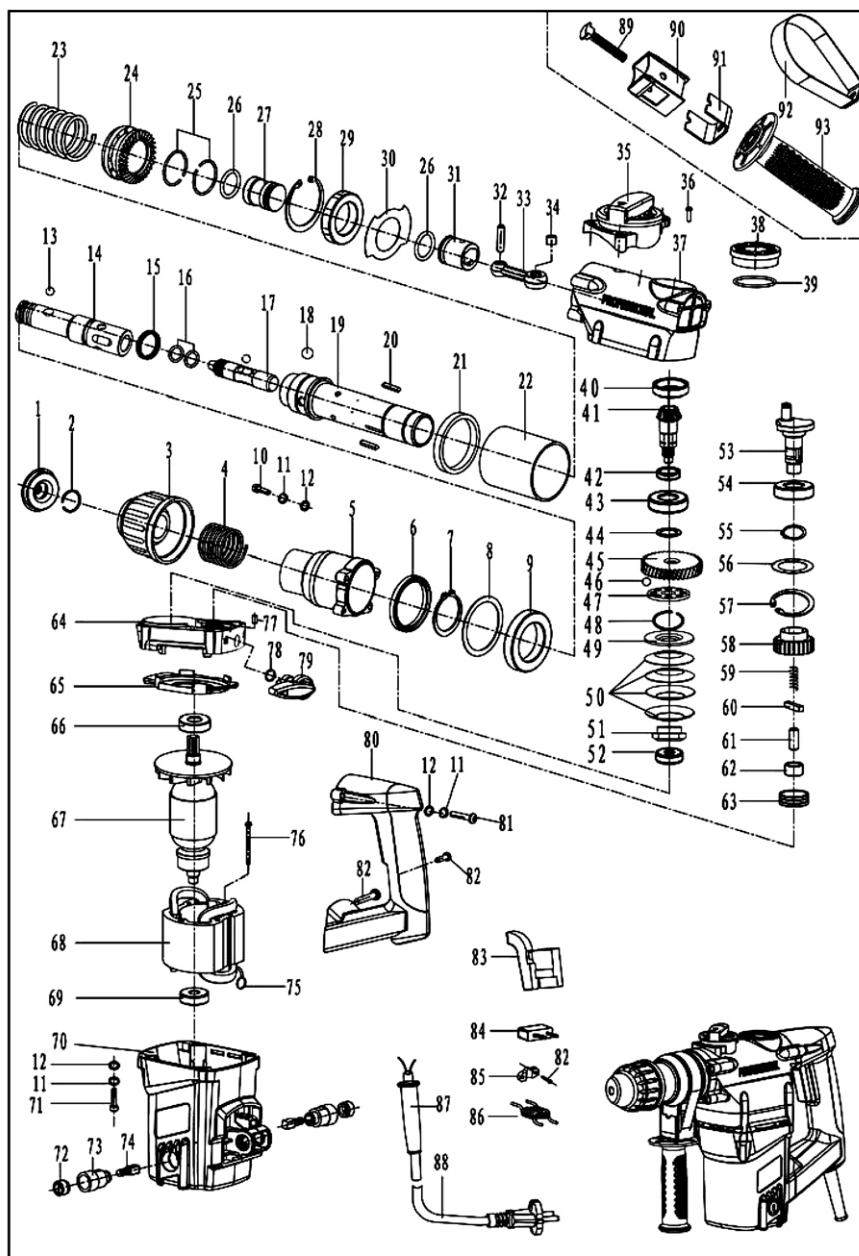


TABLA DE CONTENIDOS

SECCIÓN	PÁGINA	SECCIÓN	PÁGINA
Declaración de Conformidad	2	Contenidos de Caja	8
Especificaciones del Producto	3	Ensamblaje & Operación	9
Seguridad de la Herramienta..	4 – 6	Mantenimiento	10 – 12
Seguridad del Círcel	6	Lista de Partes	13 – 14
Simbolos.....	6		
Conozca la herramienta	7		
Accesorios.....	8		

ESPECIFICACIONES

110V 60Hz

SDS PLUS Mandril.....	SDS PLUS
SDS PLUS Mandril	26mm
Voltaje	110V 60Hz
Reversible	No
Potencia	1050 w
Impactos por Minuto	1000rpm
Peso.....	4.5kgs



PELIGRO

La salida de ruido de la herramienta eléctrica del cincel de martillo eléctrico puede exceder 85dB (A) en el lugar de trabajo. En este caso, use protección para los oídos. Llevar protección de seguridad auditiva Use mascarilla contra el polvo Llevar gafas de seguridad Usar zapatos de seguridad Usar casco

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA

MANTENIMIENTO

Mantenga siempre limpios los cepillos de carbón y asegúrese de que se deslizen libremente dentro de los portaescobillas.
Pasos de repuesto.
El cepillo de carbón se puede quitar quitando la tapa de la tapa (9), la tapa de goma y la tapa del cepillo en ese orden en el interior (Ver Fig. 8)

Para reemplazar el cepillo de carbón invierta el orden de eliminación. **INSTALANDO BITS**
Nunca sostenga el cuerpo del portabrocas con una mano y use la potencia del cincel para soltar o anclar las brocas. Puedes lastimarte severamente la mano.



WARNING

¿Ha leído "SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA", "SEGURIDAD DE LA PERFORACIÓN" y "SÍMBOLOS" en las páginas 4, 5 y 6 de este manual? Si no es así, hágalo ahora antes de operar este simulacro. ¡Tu seguridad depende de ello!
Cada vez que use el taladro debe verificar lo siguiente:
La broca hexagonal es segura.
El nivel de aceite está lleno.
Seleccione la función que desea hacer antes de participar en la operación propuesta
Toda la ropa de seguridad. Gafas de seguridad Zapatos de seguridad. Guantes de seguridad. Se están usando defensores de oreja y sombrero de seguridad.
El incumplimiento de estas reglas de seguridad puede aumentar considerablemente las posibilidades de lesiones.

Esté preparado para la unión y avance de bits. Cuando ocurren estas situaciones, la broca de cincel tiene la tendencia de agarrar la pieza de trabajo. Esta acción pateará el cincel en sentido opuesto a la dirección de rotación de la broca del cincel y podría Causa pérdida de control al romper el material a medida que completa el cincelado del orificio. Si no está preparado, esta pérdida de control puede resultar en posibles lesiones graves. **GENERAL** Cuando realice el servicio, use solo piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra parte puede crear un peligro o causar daños al producto. NO utilice disolventes cuando limpie piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles al daño de varios tipos de solventes comerciales y pueden dañarse por su uso. Use un paño limpio para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc. No permita en ningún momento que entren en contacto con las piezas de plástico los líquidos de frenos, la gasolina, los productos derivados del petróleo, los aceites penetrantes, etc. Contienen sustancias químicas que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico. NO abuse de las herramientas eléctricas. Las prácticas abusivas pueden dañar tanto la herramienta como la pieza de trabajo. NO intente modificar herramientas o crear accesorios no recomendados. Cualquier alteración o modificación de este tipo es un uso incorrecto y podría ocasionar una condición peligrosa que podría provocar lesiones graves. También anulará cualquier garantía dada.

PRECAUCIÓN

A veces, la herramienta no comienza la carrera de golpe incluso cuando el motor gira, esto puede deberse a que el aceite se ha vuelto espeso

Debido a la baja temperatura o ha estado inactivo durante un largo período. Ejecutar el cincel durante aproximadamente 5 minutos para elevar la temperatura del aceite.



Fig 5

MANTENIMIENTO

ACEITE

Precaución. Antes de alimentar con aceite, siempre desconecte el enchufe del receptáculo de la fuente de alimentación. Dado que se construye una cámara de aceite en este cincel de martillo eléctrico, se puede usar durante aproximadamente 20 días sin suministrar aceite lubricante, suponiendo que el cincel se usa de forma continua de 3 a 4 horas diarias. Introduzca aceite en el tanque de aceite como se describe a continuación antes de usar el cincel de martillo. (Ver Fig 6) (1) Cuando el cincel se mantiene en posición vertical, mire a través de la ventana del medidor de aceite para ver si hay aceite visible, si no se ve aceite, debe instalarse aceite antes de operar. Si se usa el cincel sin aceite, esto podría dañar seriamente el cincel y perderá cualquier garantía otorgada. (2) Antes de suministrar aceite, use la llave provista para quitar el medidor de aceite (4). Tenga cuidado de no perder el empaque de goma que se encuentra debajo del medidor de aceite. (3) Verifique el nivel de aceite una vez al día, confirmando que el aceite esté lleno. (4) Después de alimentar con aceite, sujete firmemente el medidor de aceite. Nota: El aceite para el cincel de martillo eléctrico se vende por separado, use aceite Shell ROTELLA 40 (aceite de motor) o equivalente, este se vende en la mayoría de las tiendas o estaciones de servicio en cualquier lugar.

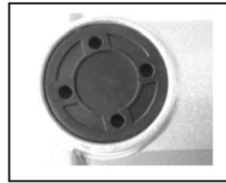


Fig 6

Mantenimiento e inspección 1. Inspeccionar la herramienta Cuando se usan brocas de herramienta sin filo, esto puede causar un mal funcionamiento del motor y una eficiencia degradada. Siempre reemplace las brocas desafiladas por otras nuevas sin demora cuando se observe abrasión. 2. Inspeccionar los tornillos de montaje. Inspeccione regularmente todos los tornillos de montaje y asegúrese de que estén bien apretados. Si alguno de los tornillos está suelto, vuelva a apretarlos inmediatamente. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves. 3. Mantenimiento del motor. El devanado de la unidad motora es el "corazón" de la herramienta eléctrica. Tenga mucho cuidado para asegurarse de que el devanado no se dañe o moje con aceite o agua. 4. Inspeccionar las escobillas de carbón. El motor emplea escobillas de carbón que son partes consumibles; ya que un cepillo de carbón excesivamente desgastado podría causar problemas en el motor, reemplace el cepillo de carbón. Limitador de desgaste (6) No de escobilla de carbón (7). (Ver Fig 7)

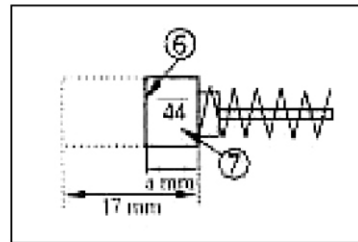


Fig 7

SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES



Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias enumeradas a continuación se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red (con cable) o herramienta eléctrica a batería (inalámbrica). GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ÁREA DE TRABAJO Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Áreas desordenadas y oscuras invitan a los accidentes. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas, que pueden encender el polvo o los vapores. Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. El agua que entra en la herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica. No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica

Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso al aire libre. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica SEGURIDAD PERSONAL Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras se operan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves. Usar equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. El equipo de seguridad, como la máscara antipolvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, el casco o la protección auditiva que se usan para las condiciones adecuadas reducirá las lesiones personales. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de APAGADO antes de enchufarlo. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor ENCENDIDO provoca accidentes. Retire cualquier llave de ajuste o llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave o llave a la izquierda unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales. No se extienda demasiado. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. Vístete apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se arranque accidentalmente.

Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones puedan utilizarla. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.


Mantener herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o unión de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañado, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.

SERVICIO El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal calificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede provocar riesgo de lesiones. Al dar servicio a una herramienta, use solo repuestos idénticos. Siga las instrucciones en la sección de Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD



Para su seguridad, no enchufe su herramienta eléctrica hasta que haya leído y comprendido este Manual del propietario. ♣ **DESGASTE LA PROTECCION DE LOS OJOS.** Use una máscara facial o antipolvo junto con gafas protectoras. Use protección auditiva, particularmente durante largos períodos de operación, use zapatos de seguridad, use casco Wear "Use protectores de oídos con cincheles de impacto. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición " ♣ **NO** use guantes, joyas, corbatas o ropa suelta. **NO** taladre, corte o lije el material demasiado pequeño para sostenerlo con seguridad. ♣ **SIEMPRE** mantenga las manos fuera del camino de la broca y la hoja de sierra. Evite las posiciones incómodas de las manos, ya que un deslizamiento repentino podría hacer que su mano se mueva en la trayectoria de la broca o la hoja de sierra. ♣ **PIEZA DE TRABAJO SEGURA.** Use abrazaderas o un vicio para sostener el trabajo cuando sea práctico. Es más seguro que usar su mano y libera ambas manos para operar la herramienta. **ASEGÚRESE** de que no haya clavos u objetos extraños en la parte de la pieza a cortar o lijar.

MANTENIMIENTO

Precauciones en el uso de martillo eléctrico.
1 / Antes de usar el cincel de martillo eléctrico, asegúrese siempre de que el suministro de aceite esté al nivel completo y que el tornillo esté apretado.

2 / Este cincel de martillo eléctrico tiene un mango fijo, asegúrese siempre de que los tornillos que sostienen el mango estén asegurados antes de que se realice la operación. Siempre use ambas manos cuando use este cincel. Si no se adhiere a esto, podría provocar lesiones.

3 / Operación segura, siempre asegúrese de tener una postura estable y una base segura antes de operar el cincel de martillo eléctrico.

4 / Cuando trabaje a un nivel alto, asegúrese siempre de que ninguna persona o personas estén por debajo de usted, ya que esto podría provocar lesiones a las personas que están debajo de usted.

5 / Antes de comenzar cualquier trabajo como romper, romper una pared, un piso o un techo, confirme a fondo que no haya elementos tales como cables eléctricos, tuberías de agua o conductos enterrados en el interior, ya que esto podría causar lesiones o inundaciones.

6 / Ajuste correctamente el soporte de la broca.

7 / La broca puede calentarse mucho durante la operación. Tenga mucho cuidado, ya que podría causar lesiones.

8 / Usar siempre gafas protectoras de seguridad.

9 / Usar siempre protectores auditivos o tapones para los oídos.

10 / Usar siempre una máscara antipolvo adecuada.

11 / Usar siempre calzado de protección.

12 / Siempre usa casco

Información sobre cómo utilizar el cincel de martillo eléctrico.

Antes de la operación

1. fuente de alimentación

Asegúrese de que la fuente de alimentación que se utilizará cumpla con los requisitos de energía especificados en la placa de identificación del producto.

2. puesta a tierra

Esta herramienta debe estar conectada a tierra mientras está en uso para proteger al operador de una descarga eléctrica.

La herramienta está equipada con un cable de tres conductores y un receptáculo del tipo de conexión a tierra, el conductor verde (o verde y amarillo) en el cable es el cable de conexión a tierra. Nunca conecte el cable verde (o verde y amarillo) a un terminal vivo o neutral.

3. interruptor de encendido

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado antes de realizar cualquier trabajo en el cincel. Si el enchufe está conectado a un receptáculo de alimentación mientras el interruptor de alimentación está en la posición de encendido, la herramienta eléctrica comenzará a funcionar inmediatamente, lo que podría provocar lesiones graves.

4. Cable de extensión.

Cuando el área de trabajo esté alejada de la fuente de energía, use un cable de extensión de suficiente grosor y capacidad nominal. El cable de extensión debe ser lo más corto posible.

Cómo utilizar el cincel martillo eléctrico.

Coloque la broca que va a utilizar para hacer el trabajo en la mano como en las Fig. 3 y 4 página 10

(1) Tire del interruptor de gatillo después de aplicar la punta de la broca del cincel a la posición de cincelado.

(2) Puede ser necesario golpear la broca contra la posición de aplastamiento a la fuerza para comenzar el golpe. Esto no se debe a un mal funcionamiento de la herramienta, lo que significa que el mecanismo de protección segura contra golpes sin carga está funcionando.

(3) Al utilizar el peso de la máquina y al sostener firmemente el cincel de martillo con ambas manos, se puede controlar efectivamente el movimiento de retroceso posterior. (Ver Fig 5)

Proceda a un ritmo de trabajo moderado, el uso de demasiada fuerza afectará la eficiencia.

ASSEMBLY & OPERATION

PELIGRO

Siempre asegúrese de que la herramienta eléctrica esté aislada de la fuente de alimentación antes de colocar cualquier accesorio. Encargarse de. Ver (Fig 1) Siempre asegúrese de que la manija fija esté segura antes de realizar cualquier trabajo, ya que una manija suelta podría provocar lesiones.



Fig 1

Encender / apagar el cincel El cincel tiene un interruptor de encendido / apagado (Fig. 2) incorporado en el mango. Sosteniendo el cincel con ambas manos, simplemente apriete el gatillo y el motor arrancará. Para apagar suelte el gatillo.

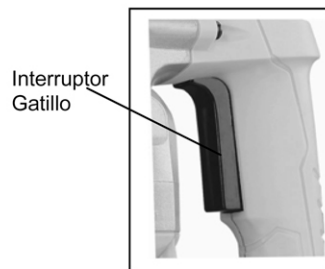


Fig 2

PELIGRO

El cincel de martillo eléctrico continúa por algunos segundos después de que haya soltado el gatillo, tenga cuidado al soltarlo. Colocar una broca de cincel en la carcasa hexagonal. (Ver Fig 3)

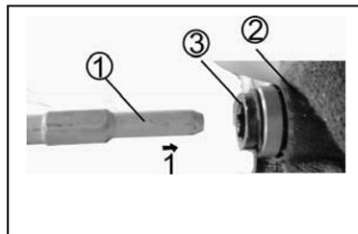


Fig 3

Coloque la broca en el alojamiento hexagonal y fíjela girando la palanca de tope media vuelta en sentido antihorario. Esto bloqueará el bit en su lugar. (Ver Fig 4) No utilice el cincel hasta que esté satisfecho de que la broca está asegurada.

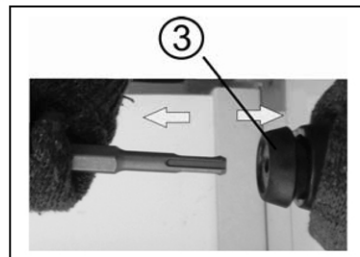


Fig 4

Este cincel de martillo eléctrico no tiene dirección inversa, por lo que siempre tenga cuidado de no forzar el cincel en caso de que la broca del cincel se atasque. Siempre asegúrese de mantener el cincel entrando y saliendo para eliminar los residuos. Este cincel no tiene facilidad de torsión. No se recomienda usar ninguna otra broca que no sea mampostería o cinceles, no use taladros de corte de metal, esto podría causar lesiones graves. NOTA: el cincelado durante un período prolongado de tiempo puede sobrecalentar el motor del cincel. Si el cincel se calienta, deje de hacerlo y deje que se enfríe durante al menos 15 minutos.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD - continuación PARA EVITAR LESIONES por arranque accidental, siempre retire el enchufe de la toma de corriente antes de instalar o quitar una broca de cincel.

DRILL SAFETY


♣ Cuando use el cincel de martillo eléctrico, solo use brocas que estén configuradas con las ranuras correctas para este mandril.
♣ ANTES DE COMENZAR la operación, mueva el interruptor del cincel para asegurarse de que la broca del cincel no se tambalee ni vibre. NO USE cortadores de mosca o cortadores de orificios de múltiples partes, ya que pueden separarse o desequilibrarse al usarlos. ♣
ASEGÚRESE de que el eje se haya detenido por completo antes de tocar el portabrocas o de intentar cambiar la broca del cincel. Tenga cuidado de que la broca esté caliente, deje que se enfríe antes de cambiar, ya que podría quemarse y provocar lesiones. SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE EL CINCO O EL CINCO ESTÉ ASEGURADO FIRMEMENTE EN EL CHUCK Hexagonal antes de comenzar el trabajo en cuestión.

Algunos de los siguientes símbolos pueden usarse en su herramienta. Por favor estudíalas y aprende su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá operar la herramienta de manera mejor y más segura.

V	voltios
A	amperios
Hz	hertz
W	watts
Kw	kilowatts
F	faradios
μF	microfaradios
l	litros

Kg	kilogramos
bar	bars
Pa	pascales
h	Horas
min	minutos
s	Segundos
n_0	Velocidad de no carga
./min or min^{-1}	Revoluciones por minute
— — —	Corriente Directa
~	Corriente Alterna
$2^{\sim}$	Corriente alterna dos fases
$2N^{\sim}$	Corriente alterna bifásica con neutron
$3^{\sim}$	Corriente alterna trifasica
$3N^{\sim}$	Corriente Alterna trifasica con neutron
	Corriente nominal del fusible apropiado en amperios
	Fusible en miniature del retardo de tiempo
	Puesta a tierra de protección herramienta clase I
Ø	Diametro
0	Apagado
→	Flecha
	Simbolo de Peligro
	Corriente alterna o directa
	Construccion a prueba de salpicaduras
	Construccion estanca
	Construccion Clase II
IPXX	Simbolo IP

CONOZCA SU CINCEL ELÉCTRICO

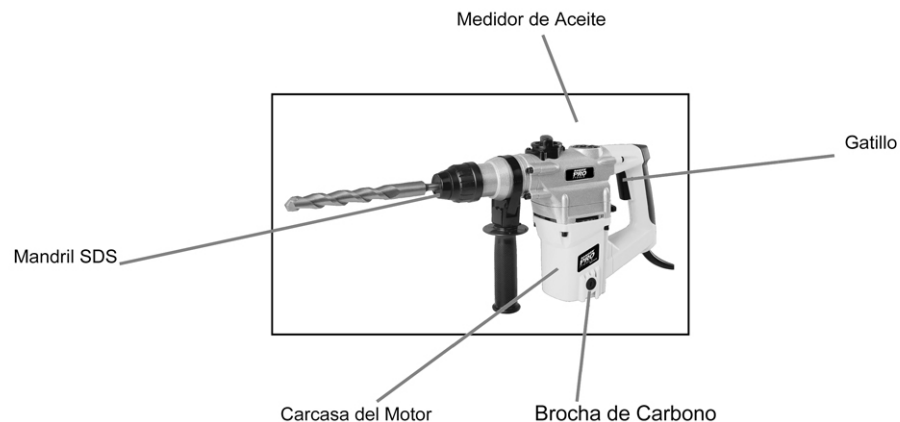

ACCESORIOS DISPONIBLES

⚠ PELIGRO

Utilice únicamente los accesorios recomendados para este martillo eléctrico. Siga las instrucciones que acompañan a los accesorios. El uso de accesorios inadecuados puede causar lesiones al operador o daños al taladro inalámbrico. No use ningún accesorio a menos que haya leído completamente las instrucciones o el Manual del propietario de ese accesorio. Chis Varios cinces

CONTENIDOS EMPAQUE

⚠ PELIGRO

Si alguna parte falta o está dañada, no enchufe el cincel a la fuente de alimentación hasta que se reemplace la parte faltante o dañada. Desempaque las herramientas con cuidado, vea la "Tabla de componentes" en el lado derecho de esta página NOTA: Vea la ilustración de los componentes en la página 9.

⚠ PELIGRO

Para evitar incendios o reacciones tóxicas, nunca use gasolina, nafta, acetona, disolventes de laca o disolventes similares altamente volátiles para limpiar la herramienta.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

ROTO MARTILLO		
Llave	DESCRIPCIÓN	CTD
A	ROTO MARTILLO	1
B	CINCELES	2
C	BROCAS	3
D	LLAVE ACEITE	1